

サービスキャンペーン通知書

平成24年 4月11日


国土交通省 自動車局 審査・リコール課長 殿

通知者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
又は名称 代表取締役社長 グラシモス・ドリザス
住 所 愛知県豊橋市明海町5番地の10

整理番号		サービスキャンペーン開始日	平成24年4月12日
不具合の内容	過給機において、使用環境によってウェストゲート機構のリンク部に早期磨耗が発生する。その結果、適切な過給圧を制御するウェストゲートバルブ開度を認識できなくなるため、エンジン制御コンピュータからのフェイルセーフが介入し、警告灯の点灯とともにエンジン出力が制限される。		
改善措置の内容	全車両、過給機の部品番号を点検し、対象となるものはウェストゲート機構にスペーサーワッシャーを挿入する。また、エンジン制御プログラムの番号を点検し、対象となるものは制御プログラムを書き換える。		
自動車使用者等に周知させるための措置	ダイレクトメールで通知する。		

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	サービス キャンペー ン対象車の 台数	備考
フォルクス ワーゲン	DBA-1KCBZ	VW ゴルフ 1.2/77kw	WVWZZZ1KZAW164925～WVWZZZ1KZCW227460 平成22年1月5日～平成24年3月12日	9,020台	
	DBA-6RCBZ	VW ポロ 1.2/77kw	WVWZZZ6RZAU041141～WVWZZZ6RZCU050819 平成22年4月8日～平成24年3月13日	27,083台	
	DBA-6RCBZW	VW クロスポロ 1.2/77kw	WVWZZZ6RZAU055064～WVWZZZ6RZCU051990 平成22年5月20日～平成24年3月13日	2,194台	
			(輸入期間の全体の範囲) 平成22年1月5日～平成24年3月13日	38,297台	

改善箇所説明図

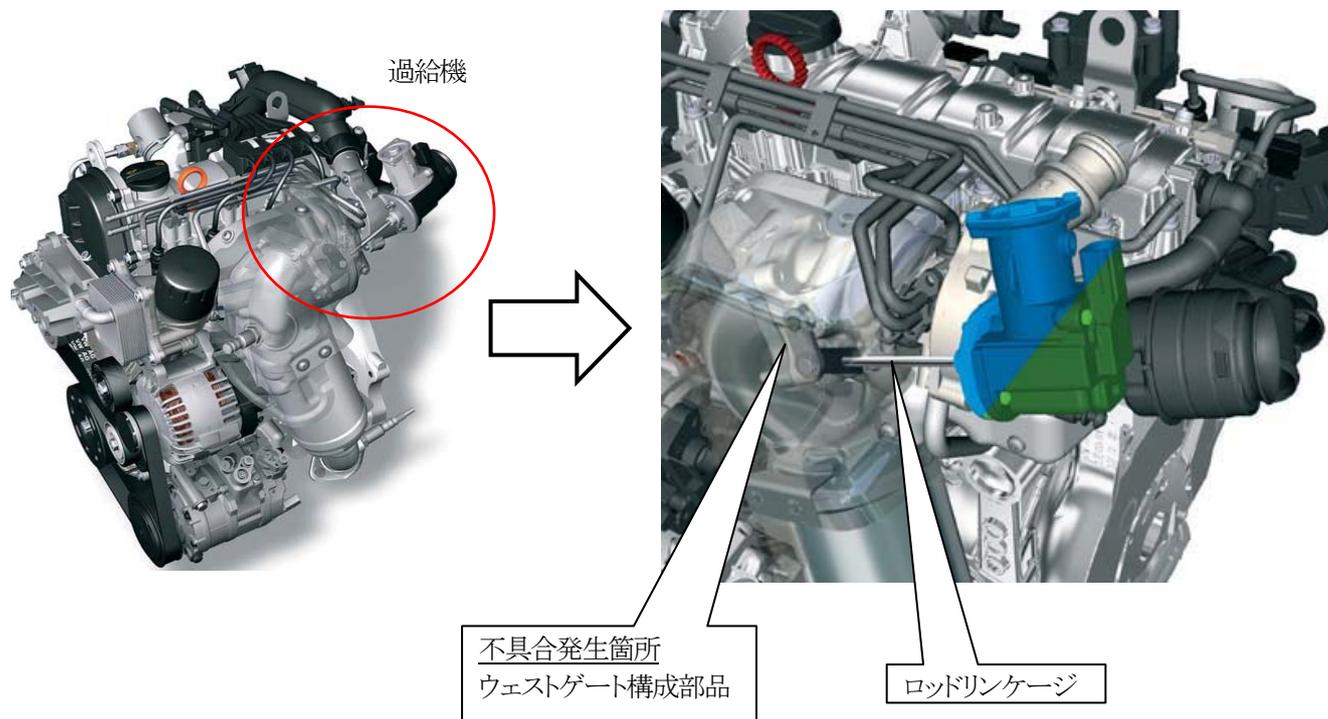


不具合発生箇所

過給機において、使用環境によってウェストゲート機構のリンク部に早期磨耗が発生する。その結果、適切な過給圧を制御するウェストゲートバルブ開度を認識できなくなるため、エンジン制御コンピュータからのフェイルセーフが介入し、警告灯の点灯とともにエンジン出力が制限される。

改善内容

全車両、過給機の部品番号を点検し、対象となるものはウェストゲート機構にスペーサーワッシャーを挿入する。また、エンジン制御プログラムの番号を点検し、対象となるものは制御プログラムを書き換える。

識別: キャンペーンステッカーに「24V9、日付(西暦・月・日の順)、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

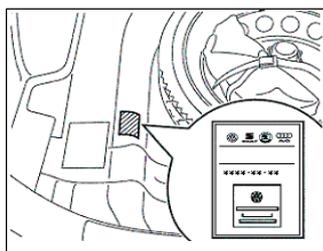

サービスキャンペーン対象車の主要諸元表

車名	型式	通称名	種別・用途	形状	原動機の型式 (総排気量(CC))
フォルクス ワーゲン	DBA-1KCBZ	VW ゴルフ 1.2/77kw	普通・乗用	箱型	CBZ (1,197)
	DBA-6RCBZ	VW ポロ 1.2/77kw	小型・乗用	箱型	CBZ (1,197)
	DBA-6RCBZW	VW クロスポロ 1.2/77kw	普通・乗用	箱型	CBZ (1,197)