

リコール届出一覧表


リコール届出日：令和6年7月4日

リコール届出番号	外-3835	リコール開始日	令和6年7月4日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役 マティアス シェーパース	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：フォルクスワーゲン株式会社 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス)http://www.volkswagen.co.jp/	
不具合の部位（部品名）	後写鏡（ドアミラー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ドアミラーにおいて、特定の環境下で使用過程における紫外線の曝露が大きい場合、ミラーガラスの保護コーティング層の劣化進行に影響を及ぼし、車両の走行振動等により、ミラーガラス部に緩みが生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、ミラーガラス部が脱落して後方の交通状況等が確認できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ドアミラーのミラーガラスを対策品と交換する。		
不具合件数	98件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。 ・ 自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 弊社インターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルクス ワーゲン	DBA-AUCJZ	VW ゴルフ 1.2/77kW	VWZZZAUZDW145939～VWZZZAUZJW033002 平成25年5月19日～平成29年9月5日	30,048	
		VW ゴルフヴァリアント 1.2/77kW	VWZZZAUZEP514946～VWZZZAUZJP513879 平成25年10月21日～平成29年9月5日	10,885	
	DBA-AUCHP	VW ゴルフヴァリアント 1.4/103kW	VWZZZAUZEP507255～VWZZZAUZGP589560 平成25年10月21日～平成28年4月8日	8,945	
	DBA-AUCPT	VW ゴルフ 1.4/103kW	VWZZZAUZDW131051～VWZZZAUZGW226397 平成25年5月7日～平成28年4月8日	19,631	
	ABA-AUCJSF	VW ゴルフオールトラック 1.8/132kW	VWZZZAUZFP618855～VWZZZAUZJP512319 平成27年6月13日～平成29年9月5日	2,609	
	ABA-AUCHH	VW ゴルフ GTI/162kW	VWZZZAUZEW000622～VWZZZAUZGW001182 平成25年7月10日～平成27年7月22日	5,231	
	ABA-AUCJXF	VW ゴルフ R 2.0/206kW	VWZZZAUZEW210189～VWZZZAUZFW358283 平成26年1月17日～平成27年7月22日	1,896	
	DLA-AUCUK	ゴルフ GTE	VWZZZAUZGW800074～VWZZZAUZGW811820 平成27年7月15日～平成28年3月14日	517	
(計7型式)	(計8車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成25年5月7日～平成29年9月5日	(計79,762台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

改善箇所説明図

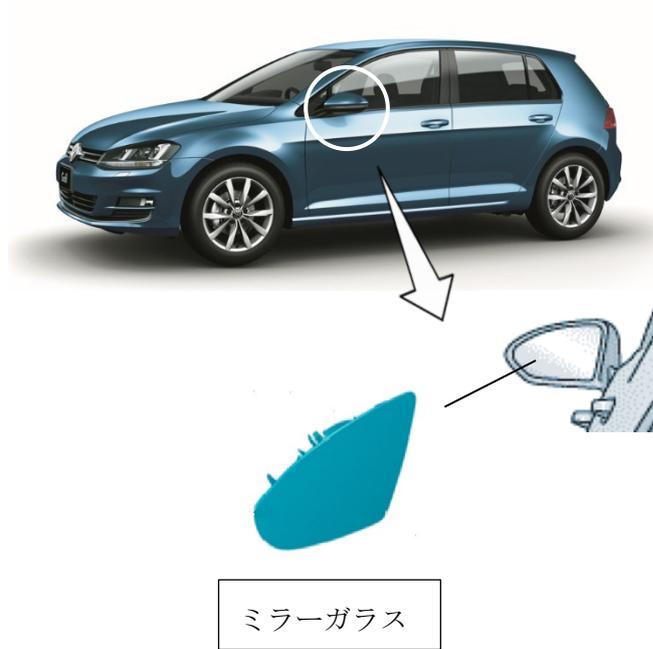

注：□ は、交換する部品を示す。

ドアミラーにおいて、特定の環境下で使用過程における紫外線の曝露が大きい場合、ミラーガラスの保護コーティング層の劣化進行に影響を及ぼし、車両の走行振動等により、ミラーガラス部に緩みが生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、ミラーガラス部が脱落して後方の交通状況等が確認できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ドアミラーのミラーガラスを対策品と交換する。

識別：キャンペーンステッカーに「外-3835、日付（西暦・月・日の順）ワークショップスタンプ」を記入し、ラゲージルームフロアに貼付する。